



Porsche 911

2015

تقرير فحص شامل



العداد الحالي
152,049 كم



سجل الصيانة
صيانة وكالة حتى
163,767 كم



موعد الصيانة
عند
163,767 كم



رقم الهيكل (VIN)
WPOZZZ99ZFS144864



سنة الصنع
2015

6. نظام الفرامل



- الفرامل تعمل بشكل جيد.
- لا توجد ملاحظات جوهريّة أثناء الفحص.

7. الفحص الداخلي



- يوجد رش/صبغ بسيط في الجلد الداخلي للكرسي الأمامي جهة اليمين.
- يوجد رش/صبغ بسيط في الاستيرنج (عجلة القيادة).
- يوجد رش/صبغ بسيط في ماسك مقبض الباب الأيسر.

8. الفحص الإلكتروني والعداد



- تم فحص السيارة باستخدام جهاز الفحص الإلكتروني.
- لا توجد مؤشرات على وجود تلاعب في قراءة العداد وفق نتائج الفحص للجهاز.
- أنظمة الفحص الإلكتروني تعمل بشكل جيد.

9. فحص آثار الغرق



- لا توجد آثار أو مؤشرات واضحة على تعرض السيارة للغرق حسب الفحص المنفذ.

10. سجل الصيانة



- السيارة لديها سجل صيانة وكالة حتى 163,767 كم.
- موجد الصيانة القادمة عند 163,767 كم.

1. فحص الهيكل والدهان



- يوجد رش/صبغ في الجزء المجاور للمصباح الأمامي جهة اليمين.
- يوجد رش/صبغ في الصدام الأمامي.
- يوجد رش بسيط داخلية الجلد كما موضح في التصوير.
- يوجد سكراتش بسيط في الرفرف الخلفي.
- يوجد سكراتش في الصدام الخلفي.

2. الإطارات والجنوط



MICHELIN

- نوع الإطارات: Michelin.
- تاريخ التصنيع: شهر 02 / 2025.
- الإطارات بحالة جيدة.

3. المحرك



- المحرك يعمل بشكل جيد.
- لا توجد أي ليكات زيت أو سوائل ظاهرة أثناء الفحص.
- لا توجد ملاحظات جوهريّة على أداء المحرك أثناء الفحص.

4. ناقل الحركة (الجيب)



- ناقل الحركة يعمل بشكل جيد.
- لا توجد ملاحظات تشغيلية ملحوظة أثناء الفحص.

5. نظام التكييف



- المكيف يعمل بشكل جيد وفعال.

الخلاصة النهائية

السيارة Porsche 911 موديل 2015 بحالة تشغيلية جيدة بشكل عام. تمت ملاحظة بعض الإصلاحات والملاحظات التجميلية الخارجية، وتشمل رش الجزء المجاور للمصباح الأمامي الأيمن والصدام الأمامي، ورش بسيط في التوايتز الجنوط، بالإضافة إلى سكراتش بسيط في الرفرف الخلفي وسكراتش في الصدام الخلفي. كما توجد بعض الملاحظات التجميلية البسيطة داخل المقصورة، تشمل الكرسي الأمامي جهة اليمين، الاستيرنج، وماسك الباب الأيسر. المحرك والجيب والمكيف والفرامل بحالة جيدة، ولا توجد ليكات بالمحرك. تم فحص العداد إلكترونياً ولا توجد مؤشرات على التلاعب به، كما تم أداء الفحوصات على آثار أو مؤشرات للغرق. سجل الصيانة وكالة حتى 163,767 كم، وموعد الصيانة عند 163,767 كم.




السيارة بحالة
جيدة
للاستخدام



تقرير تقييم مركبة

1. معلومات المركبة

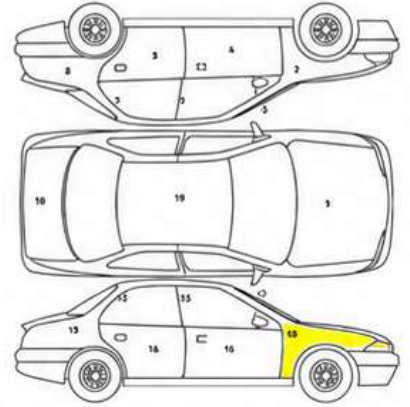

العلامة / الموديل : Porsche 911 2015
 - : رقم اللوحة
 : العداد
 152,049 : المسافة (كم)
 - : المسافة التقديرية (كم)
 WP0ZZZ99ZFS144864 : رقم الهيكل (VIN)
 : اللون بني
 - : اسم المالك

تقرير الفحص 2

قيمة الانحراف	المتوسط	سماكة الطلاء (ملم)						أجزاء السيارة
6.6	111.2	4.51	4.26	4.37	4.37	4.38	4.37	1. غطاء المحرك
20.7	125.6	5.45	4.63	5.07	4.71	4.77	5.03	2. الرفرف الأمامي الأيسر
25.8	118.1	4.67	4.12	4.29	4.69	4.99	5.13	3. عمود A الأيسر
37.8	121.0	3.94	5.13	4.71	5.01	5.43	4.35	4. الباب الأمامي الأيسر
33.4	81.4	2.47	3.79	2.87	3.52	3.29	3.29	5. عمود B الأيسر
0	0	0	0	0	0	0	0	6. الباب الخلفي الأيسر
0	0	0	0	0	0	0	0	7. عمود C الأيسر
16.8	125.5	5.13	4.64	4.82	4.83	5.30	4.94	8. الرفرف الخلفي الأيسر
0	0	0	0	0	0	0	0	9. عمود D الأيسر
13.6	107.3	4.07	4.06	4.60	4.15	4.14	4.32	10. غطاء الشنطة
0	0	0	0	0	0	0	0	11. عمود D الأيمن
30.6	109.5	5.11	4.11	4.52	4.11	4.11	3.90	12. الرفرف الخلفي الأيمن
0	0	0	0	0	0	0	0	13. عمود C الأيمن
0	0	0	0	0	0	0	0	14. الباب الخلفي الأيمن
33.5	87.5	3.47	3.71	4.26	2.94	3.14	3.14	15. عمود B الأيمن
35.3	118.0	4.28	4.47	4.79	4.79	4.08	5.47	16. الباب الأمامي الأيمن
12.1	135.0	5.23	5.23	5.23	5.47	5.61	5.13	17. عمود A الأيمن
74.1	123.3	4.49	4.32	4.31	4.61	4.24	7.15	18. الرفرف الأمامي الأيمن
0	0	0	0	0	0	0	0	19. السقف

3. الخلاصة

1. الرفرف الأمامي الأيمن : تم إعادة دهانه

المفحص :



جهة الفحص :



2026-08-03
18:27

تاريخ الفحص :



البيانات أعلاه للاسترشاد فقط

00971547333402

00966542725979



تقرير فحص وتشخيص المركبة

تاريخ ووقت الفحص : 2026-08-03 15:33:14
رقم التقرير : MAXIA20260803153314
الفني : --

قراءة العداد : 152,053 كم
رقم الرخصة : 123

رقم الجوال : 0547333402

امسح لتحميل
ملف PDF



1. معلومات المركبة

الموديل : Porsche 911 2015
رقم اللوحة : 123
العداد (كم) : 152,049
المسافة التقديرية (كم) : --
رقم الهيكل (VIN) : WP0ZZZ99ZFS144864

2. معلومات العميل

اسم العميل : faisl

3. معلومات الجهاز

اسم الجهاز : MaxiCOM MK900-BT
الإصدار : V2.50

4. معلومات الفحص

الرقم التسلسلي : VB2GT3C02563
رقم طلب الإصلاح : VB2GT3C0256320260803153105833

5. نتائج الفحص الشامل (27 نظام)

النظام	الحالة / DTC
DME (إلكترونيات المحرك الرقمي)	0
PDK (إلكترونيات ناقل الحركة)	0
PSM (نظام الثبات بورشه)	0
الوسائد الهوائية	0
مجموعة العدادات	0
البوابة الإلكترونية	0
فرامل اليد الإلكترونية	0
نظام مراقبة ضغط الإطارات	0
ذراع اختيار السرعات	0
إلكترونيات عجلة القيادة	0
أداة إضافية: الساعة	0
PCM/CDR (نظام إدارة اتصال بورشه)	0
المضخم الخارجي	0
الكاميرا الخلفية	0
نظام التكييف	0
نظام المساعدة على الركن	0
PASM (نظام التحكم في الشاسيه)	0
نظام التوجيه الكهربائي	0
السقف القابل للفتح (تارجا)	0

الصفحة 1 من 2

5. نتائج الفحص الشامل (27 نظام) (تابع)

النظام	الحالة / DTC
إلكترونيات الطرف الأمامي	0
إلكترونيات الطرف الخلفي	0
مصباح أمامي أيسر	0
مصباح أمامي أيمن	0
باب السائق	0
باب خلفي أيسر	0
باب الراكب	0
باب خلفي أيمن	0

6. أعطال DTC (0)

لا توجد أعطال مسجلة

الصفحة 2 من 2

7. ملاحظات الفني

اسم العميل :
اسم الفني :
التاريخ :

ملاحظة: يرجى حفظ نسخة من هذا التقرير لسجلاتك.

إخلاء المسؤولية: هذا التقرير يقدم مرجعاً لفحص وصيانة المركبة فقط. نحن غير مسؤولين عن أي حادث لره أضرار أو إصابات شخصية ناتجة عن استخدام هذه المعلومات.